

Turbo

Audi/ VW forgattyúház nyomás

Motorkód AKN/ AFB

Olajveszteség a turbón keresztül megnövekedett forgattyúház nyomás miatt

Ha olaj távozik a feltöltő házán keresztül, feltétlenül szükséges üzemi hőmérsékletű motor mellett a forgattyús ház nyomásmérése. Ehhez szükséges egy nyomásmérőt (VAG1371) a nivópálca bevezetéséhez tenni és a motort legalább 3 percig üresjáratban üzemeltetni. Ha a nyomás nagyobb mint 5 mbar, akkor az olajleválasztót cserélni kell, mivel ebben az esetben a feltöltőből az olaj nem tud nyomás nélkül az olajteknőbe visszafolyni.

Megrendelendő alkatrész:

Olajleválasztó (Tömítéskészlet az olajszűrőtartóhoz) VW Art.-Nr.:059103464 vagy 059103464B

Érvényesség:

Ez a Service Információ érvényes a következő számú turbók cseréjénél BTS-Nr.: T911001; gyártói szám: 454135- (GARRETT); OE-Nr.: 059145701C, 059145701G, 059145702D.

Üdvözlettel
BTS GmbH