

Turbo

Audi/ VW Turbo Olajbevezető cső 1.8T Benzin motoroknál

Motorkód: AJL/AEB/ANB/APU/ARK/AWT/BFB/AMB/AVJ

Olajbevezető cső eltömődése


Minden turbófeltöltő cseréjénél szükséges az olajbevezető cső cseréje. A cső geometriája és kialakítása miatt a szabad átjárhatósága nem ellenőrizhető. A tapasztalat azt mutatja, hogy a leégett olaj következtében, a keresztmetszet jelentősen leszűkül és akár teljesen elzáródik. Ha a csövet nem cseréljük ki, számíthatunk a turbó újbóli meghibásodására és a jótállás elvesztésére.

Megrendelendő alkatrész:

Az olajbevezető cső az alváz és motorszám megadása mellett, mint BTS szerelési készlet (Turbolader Service Set) is rendelhető a BTS-től.

Érvényesség:

Ez a Service Információ érvényes a következő számú turbók cseréjénél BTS-Nr.: **T911350**, Nr.: K03-0005 (53039880005) és **T911055**, Nr.: K03-0025 (53039880025) / K03-0029 (53039880029)

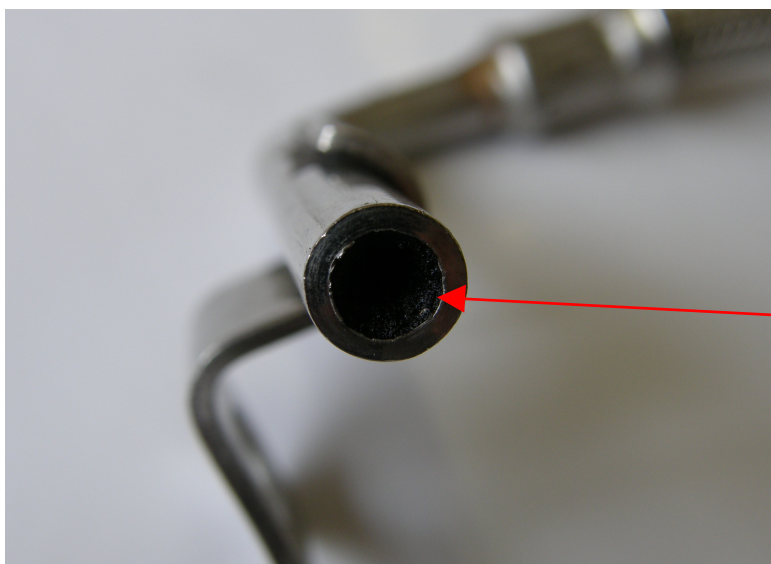

Lecsökkent keresztmetszet
leégett olaj miatt

Kép: Olajbevezető cső metszet

Üdvözlettel
BTS GmbH