

Turbo

Gyártó: VW

Modell: Multivan, Transporter, Touareg


Motorkód: AXD, AXE, BDL, BLK, BPE, BAC

Teljesítmény hiány, zajok, erős füstölés, olaj tömítetlenség, megnövekedett csapágyjáték, turbo meghibásodás

Alábbi járműveknél a vízpumpa meghibásodása esetén eltömődhet a víz áramlási útja, ebben az esetben az „A” tömítésen keresztül víz juthat a forgattyús házba, ami az olaj felhígulását váltja ki.

Figyelem: mivel a vízpumpa melletti olajtér nyomásmentes, így meghibásodás esetén csak a víz juthat az olajba, nem fordítva!

A hűtőfolyadék motorolajba kerülésével a turbó csapágyainál olajhiányos meghibásodás következik be.

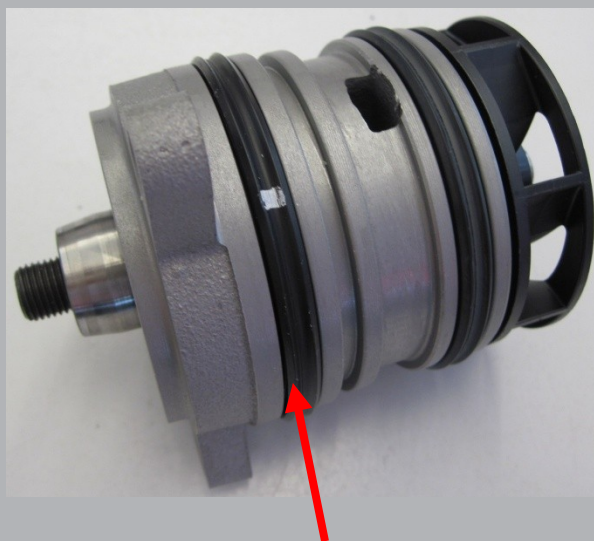

„A”Tömítés

Érvényesség:

Ez a Service Információ érvényes a következő számú turbók cseréjénél BTS-Nr.: T914014, T914785, T914133, T914249, T914889. Gyáriszám...: 53049880032, 729325-0002, 729325-0003, 720931-0001, 720931-0002, 720931-0003, 720931-0004, 716885-0001, 716885-0002, 716885-0003, 716885-0004, 760700-0003. OE-Nr.: 070145701E, 070145701K, 070145701H, 070145702A, 070145701J, 070145702B, 070145701Q.

OE-számok csak információként mellékelve

**Üdvözlettel
BTS GmbH**