



## SERVICE INFO – LuK 0035



# Szerelési utasítás LuK RepSet® 618 3003 00

### Modellek:

Citroën:	AX, Saxo, Xsara
Peugeot:	106 II, 205 II, 206, 206+, 306
Gyártási év:	1986-
Motorok:	TU###



1. ábra: Hibás tányérrugó a hiányzó előfeszítés miatt

A felsorolt modelleknél a tengelykapcsoló mechanikus működtetésű. A kuplungműködtetésben a konstrukcióból adódó hézagot a vonóhuzal egy pontosan meghatározott előfeszítése, az úgynevezett előterhelés egyenlíti ki. A kinyomócsapágy mindig azonos sebességgel forog mint a kuplung.

A hibásan beállított vagy mechanikusan meghibásodott kuplungműködtetés nem éri el a szükséges előterhelést és fordulatszám-különbség jön létre a kinyomócsapágy és a kuplung között. Az ekkor keletkező súrlódás anyagleválást okoz a tányérrugón. Ennek következtében a tányérrugó egyedi csúcsai letörhetnek és a kuplung meghibásodását okozhatják.

A kuplung cseréjekor ezért alapvetően ellenőrizze a teljes kuplungműködtetés esetleges kopását és állítsák be a gyári előírások szerint.

**Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!**

Alkatrészek és műszaki információk a [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) vagy a [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com) honlapokon találhatóak.

LuK 0035