



SERVICE INFO – LuK 0040



Zajok a kuplung működtetése közben

Hallható súrlódás a kinyomórendszerben

Modellek:

AUDI: A4
A5
Q5

Gyártási év: 2010.03-ig



1. ábra: Kinyomókart, gömbcsapot és a közdarabot ki kell cserélni.

A fent felsorolt modelleknél a kuplungpedál működtetésekor nyikorgó zajok hallhatók a sebességváltó területéről. Ezek leállított motornál egyértelműen érezhetők. Egyedi esetekben a kuplungpedál mozgását egyenetlennek vagy lökésszerűnek érzik. A zajok a kinyomócsapágy és a kinyomóvilla érintkezési felületén a súrlódásból adódnak.

Reklamációs esetben kiszertelt sebességváltónál távolítsa el a kinyomórendszer alkatrészeit (kinyomókar, gömbcsap és közdarab) és cserélje le a jármű gyártójának optimalizált alkatrészeire. Ha a kinyomócsapágy érintkezési felülete már erősen berágódott, akkor a kinyomócsapágyat is cserélje le.

A gyártási időszak alatt módosították a kinyomócsapágyat. Emiatt eltérő munkafolyamatok adódnak. A javításhoz ezért mindig az aktuális javítási útmutatókat használja.

A zaj kizárólag a megnevezett alkatrészek cseréjével kerülhető el. Az éppen alkalmazott alkatrészek beszívása nem oldja meg tartósan a reklamációt.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon található.

LuK 0040