



SERVICE INFO – LuK 0046



A kuplungrendszer hibás működése

A kuplungszervó nem működik rendesen

Gyártó: Mercedes-Benz

Modellek: Actros 2
Axor (GE2 kivételével)

Típus: 930, 932, 933, 934
715.5 sebességváltóval
kivéve Code GE2
Elektronikus hajtásvezérlés II

944, 950, 952, 953, 954, 957
715.5 sebességváltóval



1. ábra: Javítókészlet az olyan kuplungszervóhoz, amely DOT 4 fékfolyadékkal üzemel

A fent említett járműveknél a kuplungszervó nehezen járó vagy blokkolt dugattyúja miatt kuplung oldási problémák léphetnek fel.

A reklamációt a járműgyártó javítókészleteivel lehet megszüntetni. Ebben az esetben a mindenkori készlet az alkalmazott hidraulikafolyadéktól függ.

A Code G 39 sebességváltóval szerelt járműveknél a javítókészlet beszerelése után a kuplungszervó borítólapját külön tömíteni kell.

A Pentosin hidraulikafolyadékkal feltöltött kuplungrendszereket a kiegyenlítőtartály zöld fedeléről lehet felismerni.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

LuK 0046

