



SERVICE INFO – LuK 0048



Tömítetlenség a kuplungrendszerben

Gyártó: MAN
 Modellek: TGA
 TGS
 TGX
 Cityliner
 Tourliner
 Trendliner



1. ábra: Kuplungszervó (OE sz.: 81.30725.6116) hosszabb lökőrúddal

A felsorolt járműveknél a kuplung cseréje után a kuplungszervó (OE sz.: 81.30725.6084) tömítetlensége fordulhat elő.

Ennek az oka a nyomólap, kuplungtárcsa és a lendkerék tőrésének kedvezőtlen kombinációja. Ilyenkor a kuplungszervó működtető rúdja olyan helyzetet ér el, ami már a munkatartományon kívül helyezkedik el. Ezáltal korlátozódik a tömítés funkciója és a légtelenítőn keresztül hidraulikafolyadék lép ki.

A reklamációt csak egy módosított kuplungszervóval lehet megszüntetni. Ezt egy hosszabb lökőrúddal szerelték fel és az OE sz.: 81.30725.6116 szám alatt kapható a jármű gyártójánál.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

LuK 0048

