



SERVICE INFO – LuK 0052



Rángat a kuplung manőverezéskor

Gyártó:	Mercedes-Benz
Modellek:	Actros MP 2 (2003 - 2008) Actros MP 3 (2008 -)
Típus:	932, 933, 934 Code (GE2)-vel EDC II (Electronic Drive Control) 930, 932, 933, 934, 940, 944 Code (GE3)-vel Mercedes PowerShift 930, 932, 933, 934 Code (GE7)-vel Mercedes PowerShift 2



1. ábra: Ellenőrizze a kuplungszervó cikkszámát

A fent említett modelleknél fennáll annak a lehetősége, hogy manőverezéskor rángat a kuplung. A hibás működést a pontatlan kuplungszabályozás vagy egy eloregedett kuplungszervó okozhatja. A professzionális javításhoz a következő eljárási módot javasoljuk:

- A 000 250 0062 OE cikkszámú kuplungszervót cserélje le a 000 250 0562 OE cikkszámú kuplungszervóra. A 9701500020 Wabco cikkszámút cserélje le a 9701500010 cikkszámúra
- Ellenőrizze a kuplungszervó lökördűjének a beállítását, szükség esetén állítsa be (lásd 0054 számú LuK Szerviz információ)

- Hajtsa végre a sebességváltó-vezérlés nagy betanítási műveletét a jármű gyártójának az előírásai szerint
- Ha kéttárcsás kuplung (ZSK) lett beszerelve, akkor a sebességváltó-vezérlésben az 1. paraméter beállítását is és a 3. paraméterben a kuplung kopásának a módosítását is végre kell hajtani

Amennyiben a működési hiba minden intézkedés ellenére továbbra is fennállna, akkor cseréljék ki a kuplungot.

A kuplungszervó beállítása csak akkor szükséges, ha vagy a kuplungszerkezetet, kuplungtárcsát vagy a dugattyú rúdját cserélték. A sebességváltó-vezérlésen végzett munkákhoz vagy illesztésekhez egy erre alkalmas diagnosztikai készülék szükséges.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

