



NISSENS CIKKSZÁM: **89021**
89025
89224

Gyártó: Volkswagen
Modell sorozat: Sharan
Modell: Összes modell
Gyártási év: 2000-2003

TÁRGY: KONDENZÁTOR PROBLÉMÁK

A VW Sharan és testvér modelljei esetében (Ford Galaxy és Seat Alhambra) a szivárgó kondenzátor sok kompresszor hibát okozott.

A kondenzátorra felszerelt szűrőtisztító kupakján egy kis hézagnak köszönhetően az olaj a kompresszorból lassan elszivárgott. Mivel a nyomáskapcsoló rendszer a magasnyomású oldalára van felszerelve, a klíma rendszer nem ismerte fel, hogy az alacsony nyomású oldalon a nyomás nem elégséges, így a kompresszor olaj nélkül működött tovább.

SD7V16 modell/Mechanikus szelep:



Olaj nélkül és az alacsony nyomású oldalon nem elégséges nyomással üzemeltetett kompresszor:

