



NISSENS CIKKSZÁM: 89249

TÁRGY: KUPLUNG PROBLÉMÁK

Gyártó: Volvo
Modell sorozat: 850
Modell: Összes modell
Gyártási év: 1993-1999

Egy bizonyos idő után a legtöbb 850-es Volvo modellnek kuplung problémái vannak. Ezeket a problémákat a szabadonfutó és a szíjtárcsa közötti távolságot biztosító alátétek okozzák. Idővel a távolság növekszik és végül a mágnes nem képes a szabadonfutóval összekapcsolódni.

Kuplung



Amikor a tengelykapcsoló hideg, akkor nincs probléma. De amint a tárcsa felmelegszik (2-5 perc után), a szabadonfutó szétkapcsol a megnövekedett távolság miatt.

