


Alacsony teljesítmény, vészüzemmód

ESP és MIL lámpa világít.

Töltőnyomás szabályozó beragad, nehezen mozgatható

Az új turbó beépítése előtt meg kell vizsgálni, hogy a motorvezérlés a legújabb DAS-Version 10/09 software verzióval rendelkezik. Ha ez korábban még nem történt meg, akkor frissítendő!

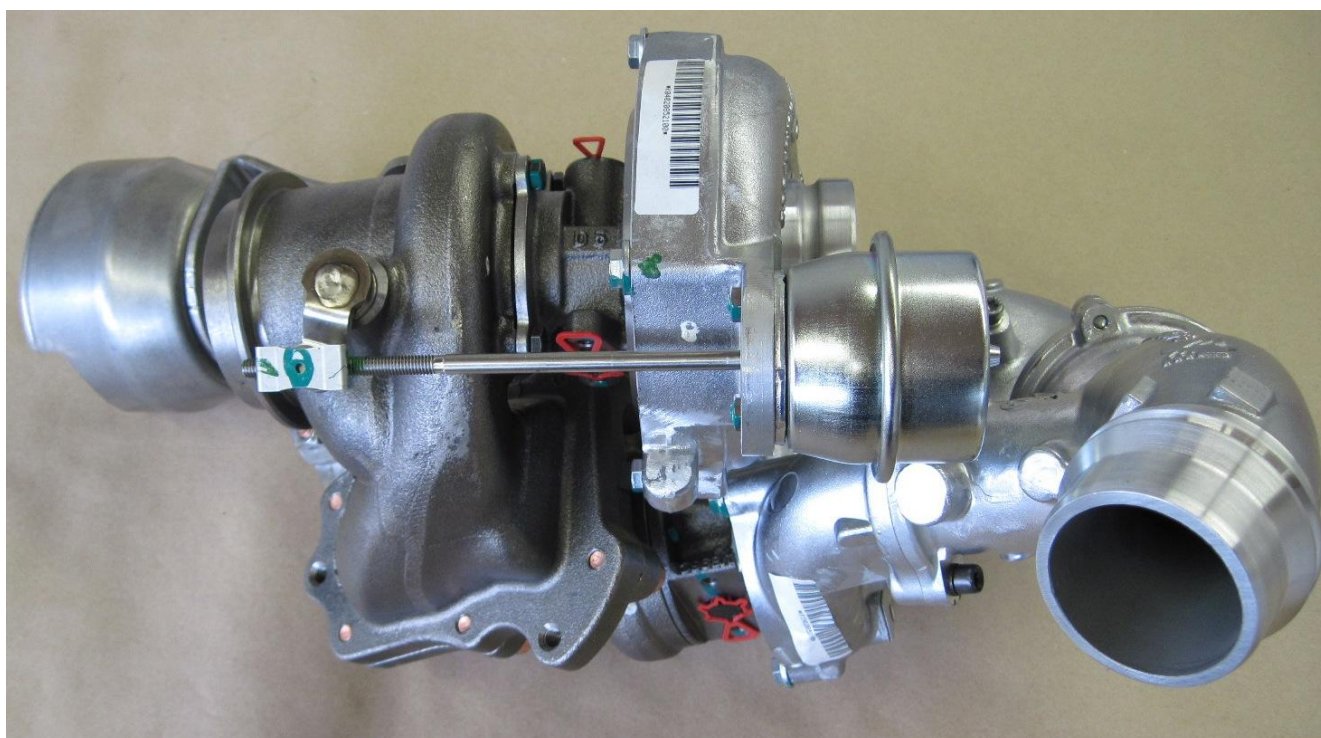

Gyártó: MERCEDES-BENZ

Modell: SPRINTER

Motorkód: OM 651.957

Érvényesség:

Ez a Service Információ érvényes a következő számú turbók cseréjénél **BTS-Nr.:** T915834

Gyári szám: 10009700008, 10009880008 ; **OE-Nr.:** 6510900880, 6510902280, 6510904780, 6510904880, 6510905280

OE-számok csak információként mellékelve

A tartalom kizárólag tájékoztató jellegű.

A gyártó előírásait mindig be kell tartani!